



ファームウェアバージョン:	DGS-1100-16/24/24P/18/26	V1.01.B051
ハードウェアバージョン:	DGS-1100-16/24/24P/18/26	B1、B2
発行日:	2018/8/16	

本リリースノートには、D-Link 製スイッチのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のスイッチに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しいスイッチにインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用のスイッチがファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。
- 新しくリリースされたファームウェアへのアップグレードを行う場合は、“アップグレード手順”の項を参照しながら正しい手順でファームウェアのアップグレードを行ってください。

スイッチ本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次：

変更履歴とシステム要件：	2
WEB GUI を使用したアップグレード手順：	2
追加機能：	5
MIB および D-View モジュールの変更点：	5
修正した問題点：	5
既知の問題：	5

変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	リリース日付	モデル	ハードウェアバージョン
Runtime: V1.01.B051	2018/8/16	DGS-1100-16/24/24P/18/26	B1、B2

WEB GUI を使用したアップグレード手順：

1. Java SE runtime environment をダウンロードして、お客様の PC にインストールします。
2. システムの IP アドレスを指定してスイッチにアクセスします。デフォルトのシステム IP アドレスは 10.90.90.90 です。
3. お客様の PC から RJ45 ネットワークケーブル経由でスイッチにアクセスできることを確認し、Web 管理画面からログインしてください。初期状態ではパスワードに「admin」を入力してログインを行ってください。
4. 「Tools」>「Firmware Upgrade & Backup」>「Firmware Upgrade from HTTP」の順にクリックします。（※ここでは HTTP でのアップグレード方法のみを記載します）



5. ファームウェアのファイルを選択して「Upgrade」をクリックすると、ファイル転送及びアップグレードが開始されます。



※現在のブートバージョンとは別のイメージ ID が、「Destination」として指定されます。

- アップグレード中のステータスを表すメッセージが表示されます。メッセージが消えるまで、そのままお待ちください。



- 「Tools」 > 「Firmware Information」をクリックします。




- 「Version」に 1.01.B051 が入っているほうの Image ID（本例では、Image ID 2）のほうの「Boot up」ボタンをクリックします。



- 1.01.B051 の Image ID に * がついていることを確認します。



10. 「Tools」 > 「Reboot System」を選択し、Reboot System 画面で「Yes」を選択して「Reboot」ボタンをクリックします。

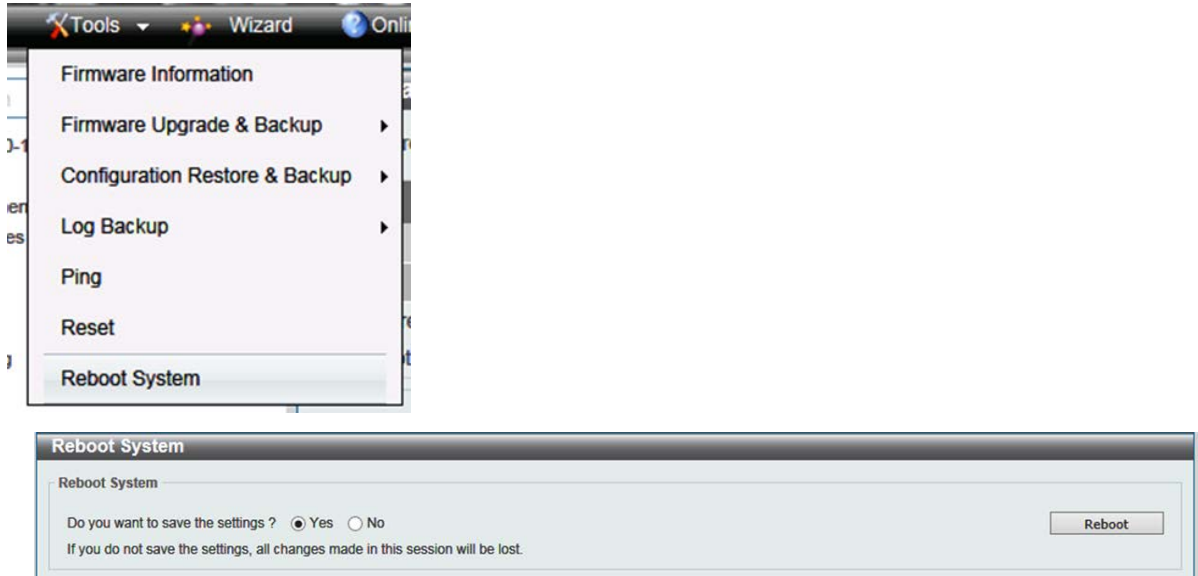

11. 確認メッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。



注意：ファームウェアのダウンロード中およびスイッチの再起動中に、電源を切らないでください。電源を切ると、起動に失敗し、起動できなくなることがあります。故障の原因となりますので、ご注意ください。

12. 再起動後に Web 管理画面にログインし、1.01.B051 で起動していることを確認します。

The image shows the 'Device Information' page in the web management interface. The 'Firmware Version' is highlighted in red and shows 'Ver 1.01.B051'.

Device Information			
Device Information			
Device Type	DGS-1100-16 Gigabit Ethernet Switch	MAC Address	EC-22-80-40-09-74
System Name	SWITCH	IP Address	10.90.90.90
System Location		Mask	255.0.0.0
System Contact		Gateway	0.0.0.0
Boot PROM Version	Ver 1.00.002	System Time	1/1/2000 00:03:30
Firmware Version	Ver 1.01.B051	Serial Number	SG081EA000003
Hardware Version	B1		

※アップグレード後、ブラウザのキャッシュをリフレッシュすることを推奨致します。

追加機能：

ファームウェアバージョン	追加機能
R1.01.B051	特になし

MIB および D-View モジュールの変更点：

ファームウェアバージョン	追加機能
R1.01.B051	特になし

修正した問題点：

ファームウェアバージョン	修正した問題点
R1.01.B051	<ol style="list-style-type: none"> 受信したユニキャストパケットが同一 VLAN 内のすべてのポートにフラッディングされる問題を修正致しました。※ ループが解消しているにもかかわらず、LBD により再度ループが検出されることがある問題を修正致しました。

※本問題のため、1.01.B049 の Web ダウンロードを停止しています。

本リリースファームウェアをお使いください。

既知の問題：

ファームウェアバージョン	既知の問題点
R1.01.B051	<ol style="list-style-type: none"> Link Aggregationを構成するポート上でループ検知機能を併用することができない問題 (Limitation)

Copyright 2006-2018 D-Link Japan K.K.